

Bedömning av normalt slitage på Transitios fordon

Detta dokument är framtaget för att ge hjälpande riktlinjer för skadebedömningar vid statusbesiktningar av AB Transitios fordon X11-14, X50-54 Regina, Y31/32 Itino, X62 Coradia samt ER1 Dosto.

Dokumentet beskriver vad som skall anses som normalt slitage och skall inte anmärkas på i samband med statusbesiktningar, med anledning att det skall åtgärdas i samband med planerat underhåll eller inte åtgärdas alls.

Skadebesiktningar vid t.ex. olyckor omfattas ej av dessa bedömningskriterier.

Innehåll

1 Skador korg och dörrar, utvändigt:.....	4
Glasfiberfront (GRP), alternativt mellanfrånt.....	4
Koppelskydd	5
Dörrar	6
Skador väggfält	7
Repor färgpartier.....	8
Repor metallytor	8
Skador kjolsluckor	9
Skador i folie	10
Dekaler.....	11
Tätningfogar	11
Fönster.....	12
Klotterrester	12
Ävergångsbälgar.....	13
Tak	14
2 Skador Underrede	15
Underrede.....	15
Boggi 16	
3 Skador invändigt, passagerarutrymme	17
Dörrar invändigt	17
Fönsterfolie	18
Fönsterramar.....	18
Väggfält.....	19
Solskyddsgardiner.....	19
Passagerarbord.....	20
Teknikvägg toalett.....	21
Inredning.....	22
Golv	23
Heltäckningsmatta.....	24
Golvlister	25
Stolsklädsel	26
Armstöd	27
4 Skador invändig hytt.....	27
Dörrar	27
Förarstol	28

Bedömning av normal slitage på Transitios fordon

Armstöd förarstol.....	29
Golv förarhytt.....	29
Väggfält förarhytt	30
Förarbord	30

Detta dokument beskriver exempel på skador som anses som normalt slitage som ej skall anmärkas eller åtgärdas.

Vid motstridigheter mellan detta dokument och gällande underhållsdokumentation, så gäller underhållsdokumentationen.

1 Skador korg och dörrar, utvändigt:

Glasfiberfront (GRP), alternativt mellanfrånt.

- Mindre stenskott och ytterligare repor som uppkommer vid normal slitage (ej ytskikts/gelcoats genomgående Skador).




Koppelskydd

- Mindre slitage och Skador som ej påverkar skyddets funktion och hållbarhet.



Dörrar

- Mjukare skador i färg och ytskikt, av mindre art <Ø 5mm som inte påverkar korrosionsskydd.

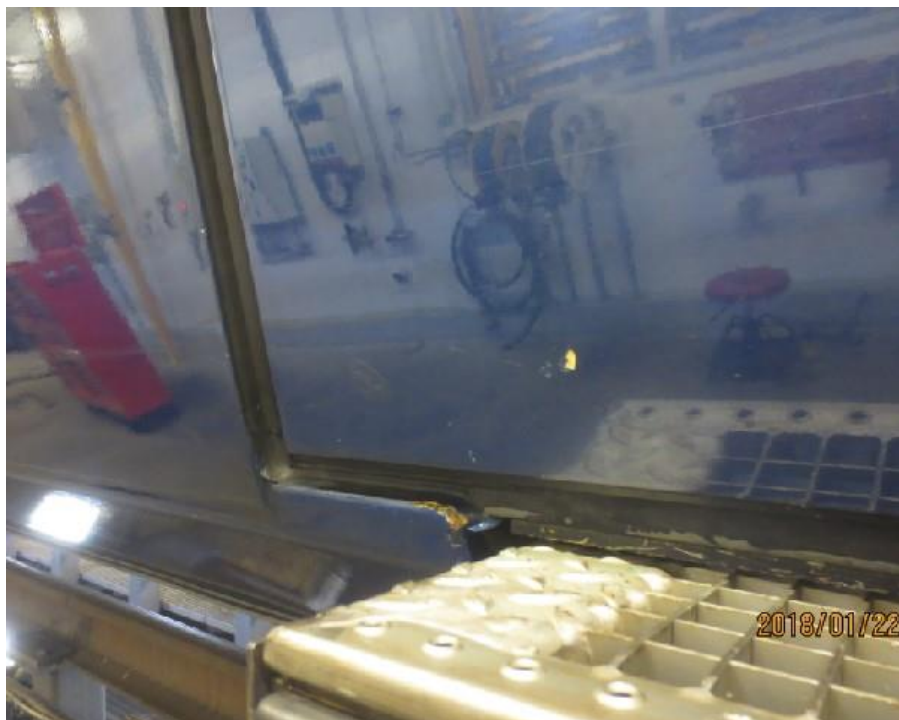

Skador väggfält

- Skador i färg och ytskikt, av mindre art som inte påverkar korrosionsskydd, eller ger risk för fuktinträngningar och följdskador, i t.ex. glasfiber. Men om fler än 3 st skador inom 10x10cm finns i samma område skall dessa åtgärdas.
- Mindre mjukare ej iögonfallande intryckningar i plåt <Ø 5mm.



Repor färgpartier

- Mindre/ytliga ej igenomgående repor i färg/klarlack. Skadorna får ej vara iögonfallande.



Repor metallytor

Mindre/ytliga repor i rostfri väggsida som kan poleras bort vid TUH. Skadorna får ej vara iögonfallande.



Skador kjolsluckor

- Mindre ytligare skador och slitage på ytskikt, där korrosionsskydd är intakt. Skadorna får ej vara iögonfallande.
- Mindre/ytliga repor i rostfri plåt. Skadorna får ej vara iögonfallande.



Skador i folie

- Mindre ej iögonfallande skador och slitage på folie <Ø 5mm.



Dekaler

- Mindre skador och slitage på utvändiga dekalerna.



Tätningfogar

- Tätningfogar med normalt slitage och som ej ger läckage i fordonet (tätningfogar åtgärdas enl. underhållsplan av LUH).



Fönster

- Ytliga stenskottsmärken på fönster utan sprickbildning.



Klotterrester

- Mindre klotterrester som inte är iögonfallande på undanskymda ställen.





Ävergångsbälgar

- Mindre ytliga slitageskador som ej påverkar tätheten mot vattengenomträngning in i fordon. X11-X14 kan viss sprickbildning förekomma, men bälgarna ska täcka från väder och vind. För Reginafordon ska ev. utvändiga sprickor på bälgar tätas.



Tak

- Mindre ytliga slitageskador som ej påverkar korrosionsskydd eller någon form av funktion.
- Mindre vågighet på tak (Reginafordon).
- Mindre smuts/klotterrester på taket som inte stör passagerarna

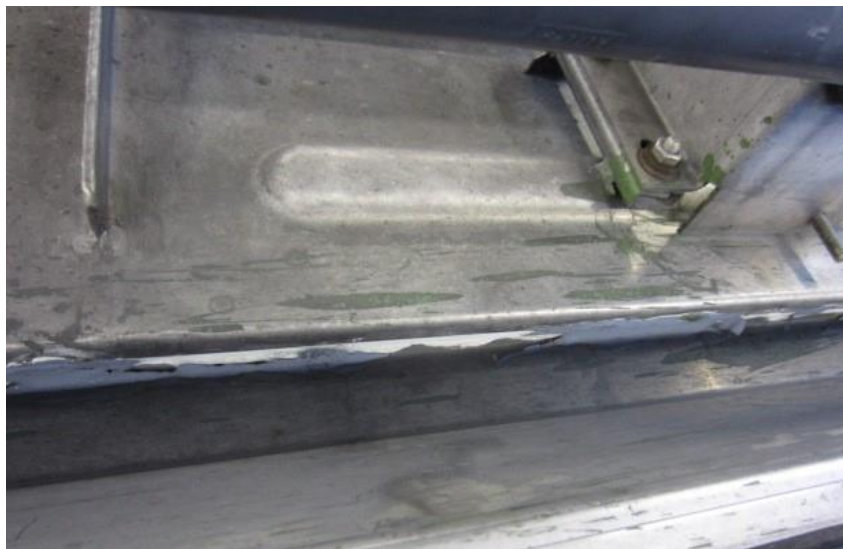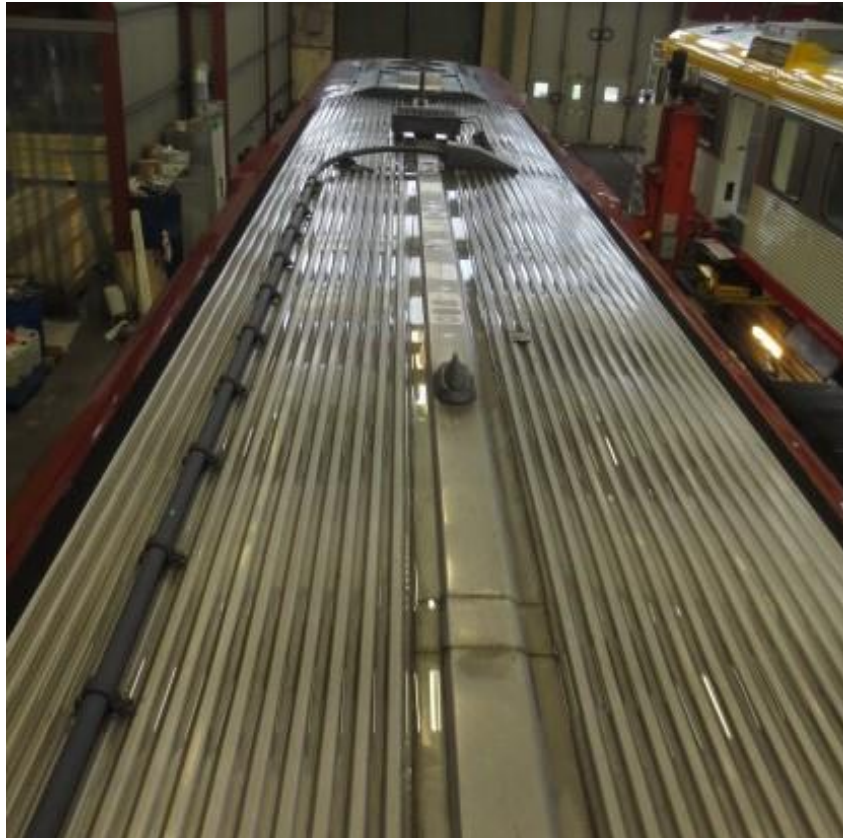

Bedömning av normal slitage på Transitios fordon

2 Skador Underrede

Underrede

- Normalt slitage från t.ex. stenskott, som inte riskerar följdskador, och ej påverkar befintliga skydd eller funktion (t.ex. skyddsgaller, bottenplåtar, balkar, lådor, luckor, fästelement).



Bedömning av normal slitage på Transitios fordon

Boggi

- Mindre färgskador boggiramverk och monterade delar (åtgärdas enl. underhållsplan av LUH).
- Mindre fuktande, ej kritiska läckage av fett/olja/kylvätska.



3 Skador invändigt, passagerarutrymme

Dörrar invändigt

- Dörrar, mindre mjukare ej iögonfallande intryckningar <5mm i diameter, samt mindre färg och folieskador <Ø 5mm.



Fönsterfolie

- Slitage fönsterfolier, speglar och inredning som är mindre iögonenfallande och inte är vandalism (taggar/klotter).



Fönsterramar

- Mindre färgskador <Ø 5mm.



Väggfält

- Mindre färg- och laminatskador <Ø 5mm.



Solskyddsgardiner


- Fransade kanter <5mm, möjliga att snygga till.



Bedömning av normal slitage på Transitios fordon

Passagerarbord

- Normalt slitna/repiga bord, ej klottrade/taggade.

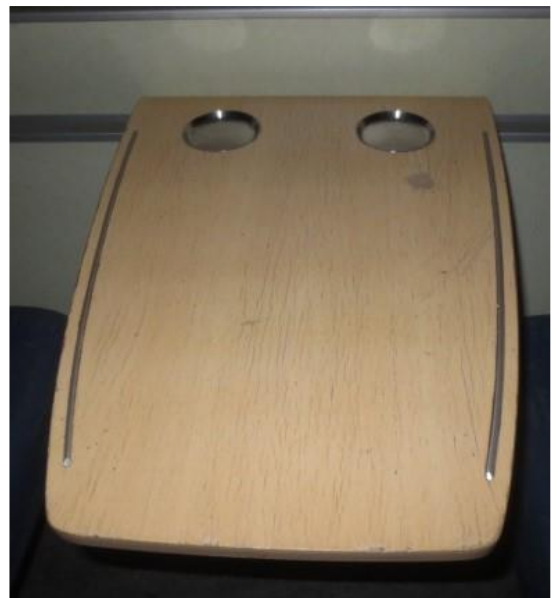

Teknikvägg toalett

- Mindre färgskador <Ø 5mm.




- <5mm små och ej vassa kantskador på speglar



Inredning

- Islagsmärken i inredning som kan anses vara normalt slitage, från ex. väskslag, på t.ex. portaler, stolar och bagagehyllor.
- Smuts på nedre delar övergångsbälgar,

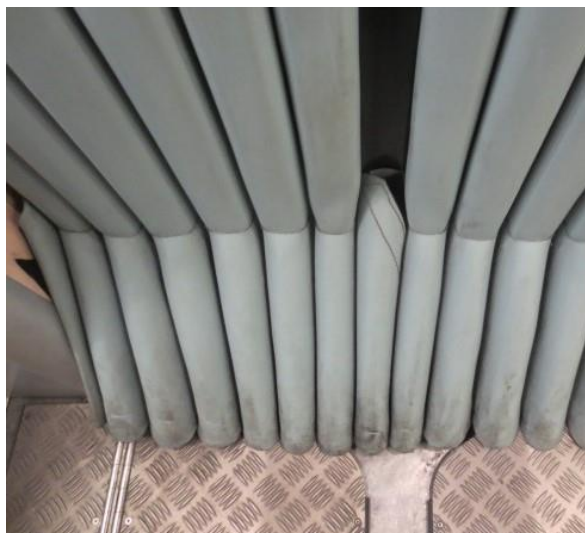

Bedömning av normal slitage på Transitios fordon

Sidan 22 av 30

Golv

- Normalt smutsiga/slitna golvmattor, där tätskikt är intakt.



Bedömning av normal slitage på Transitios fordon

Heltäckningsmatta

- Normalt smutsiga heltäckningsmattor. Smutsen skall inte vara iögonfallande. I de fall det är tydliga fläckar så skall dessa städas bort.



Golvlister

- Mindre skador <Ø 5mm, kontrast för synskadade skall vara tillräcklig gällande smuts/missfärgning.



Stolsklädsel

- Lätt smutsiga/slitna stolsklädsel (sittbart för passagerare med ljusa kläder).



Armstöd

- Mindre skador <Ø 5mm, kontrast för synskadade skall vara tillräcklig gällande smuts/missfärgning.



4 Skador invändig hytt

Dörrar

- Mindre islagsmärken, mjukare ej iögonfallande intryckningar <Ø 5mm.



Förarstol

- Normalt slitna och lätt smutsiga förarstolstyger utan hål.



Armstöd förarstol

- Lättare slitage och mindre skador på armstöd förarstol.



Golv förarhytt

- Normalt smutsiga/slitna täta golv.



Väggfält förarhytt

- Islagsmärken <5mm i inredning som kan anses vara normalt slitage, från ex. väskislag.



Förarbord

- Mindre färgskador förarbord.

